



GDS8 系列 数显倾角仪

产品说明书

V2.1-20260708

技术亮点

- ❖ 全量程精度优于 0.005°;
- ❖ 重复测量误差 $\leq 0.003^\circ$;
- ❖ 支持绝对/相对测量切换;
- ❖ 可记录关键测量数据;
- ❖ 强磁吸附设计适应不同安装需求;
- ❖ 可设定角度超限报警。



产品介绍

瑞惯科技 GDS8 系列数显倾角仪是专为工业场景研发的高精度角度测量与控制设备。该产品历经三年技术攻关，采用微机械传感技术，配备双测量核心，通过 Y 轴对 X 轴的动态补偿机制，结合独家研发的交叉补偿算法与温度补偿模型，显著提升了测量精度与长期稳定性。

产品特性：

1. 支持单/双轴测量，量程达 $\pm 30^\circ$
2. 分辨率 0.001° ，全量程精度 $<0.005^\circ$
3. 快速响应设计，数据输出稳定可靠
4. 创新磁吸式结构，支持多方位安装（侧面/底面）
5. 配备数据存储功能，支持三种测量单位切换（角度/度分秒/mm/m）


该产品在工业可靠性、操作便捷性及性价比方面具有显著优势，其技术创新性已获得多项专利保护，能够满足各类严苛工业环境下的精准测量需求。

应用范围


GDS8 系列数显倾角仪广泛应用于以下专业领域：

- ❖ 建筑工程测量
- ❖ 车辆定位与四轮校准
- ❖ 路面及斜坡坡度检测
- ❖ 机械设备安装调平
- ❖ 管线铺设与角度控制
- ❖ 工装夹具调平测控
- ❖ 摄像云台角度校准
- ❖ 医疗设备姿态测量

工业机床夹具测控

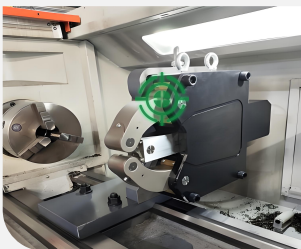

精密平台调平

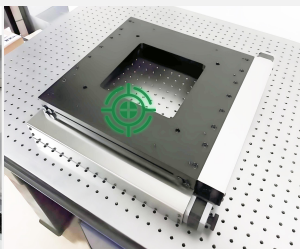

汽车四轮定位校准



医疗设备测控



 性能参数


参数	GDS810		GDS820		单位
测量轴	单轴	单轴	双轴	双轴	轴
角度测量范围	±15°	±30°	±15°	±30°	°
角度测量精度(全量程)	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01	°
角度测量分辨率	0.001	0.001	0.001	0.001	°
毫米/米测量范围	267	577	267	577	mm/m
毫米/米测量精度	0.1	0.2	0.1	0.2	mm/m
毫米/米测量分辨率	0.02	0.02	0.02	0.02	mm/m
重复性	0.003	0.003	0.003	0.003	°
测量模式	角度、度分秒、毫米/米 三种模式可设定				
工作温度	-10℃ ~ +70℃				
工作湿度	85%RH				
电源	3.7V 可充电锂电池				
理想充电时间	5 小时				
电池连续工作时间	11 小时				
充电/通讯接口	Type-C				
配带上位机软件	VC 应用软件				
接插件	标准 USB 连接器,可充电功能				
抗振	10g@11ms、三轴向(半正弦波)				
抗冲击	10grms、10 ~ 100Hz				
防水级别	IP54				
材质	铝合金阳极氧化				
LCD 屏	64 色真彩夜光显示屏				
LCD 可视区域大小	L57.6*W43.2mm				
尺寸	L109×W77×H27mm				
重量	≤350g				

 订购选型

型号	测量轴		测量范围
GDS8	1: 单轴	0 -	15: ±15°
	2: 双轴		30: ±30°

例: GDS810-15: 单轴、±15°测量范围。


产品尺寸

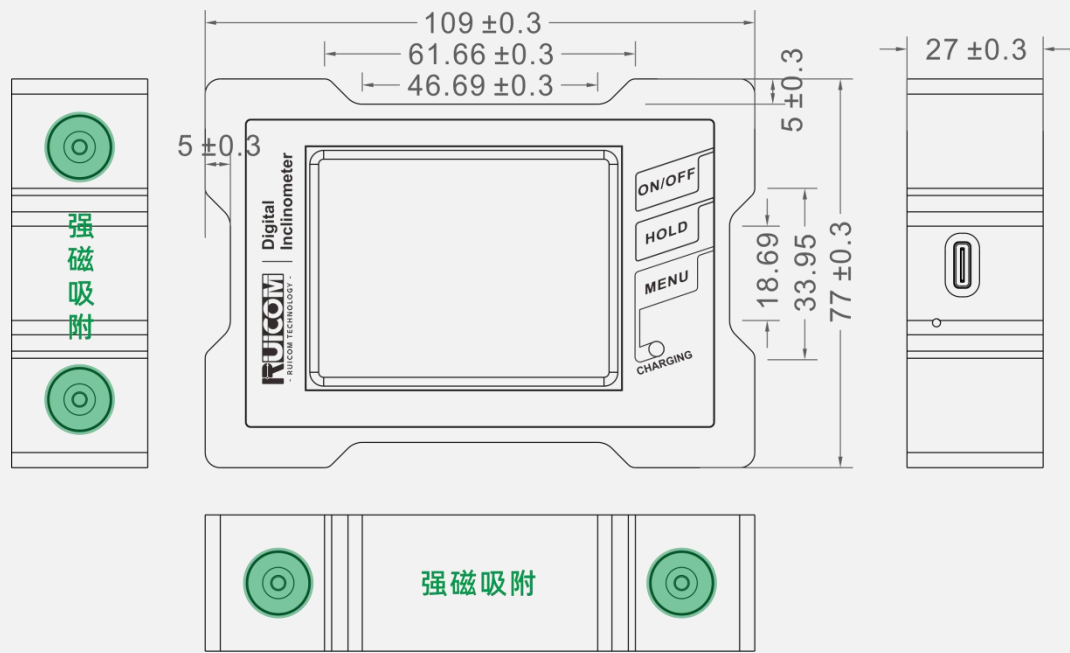


外壳尺寸：109×77×27mm

左侧、底部强磁吸附安装

磁铁测量面

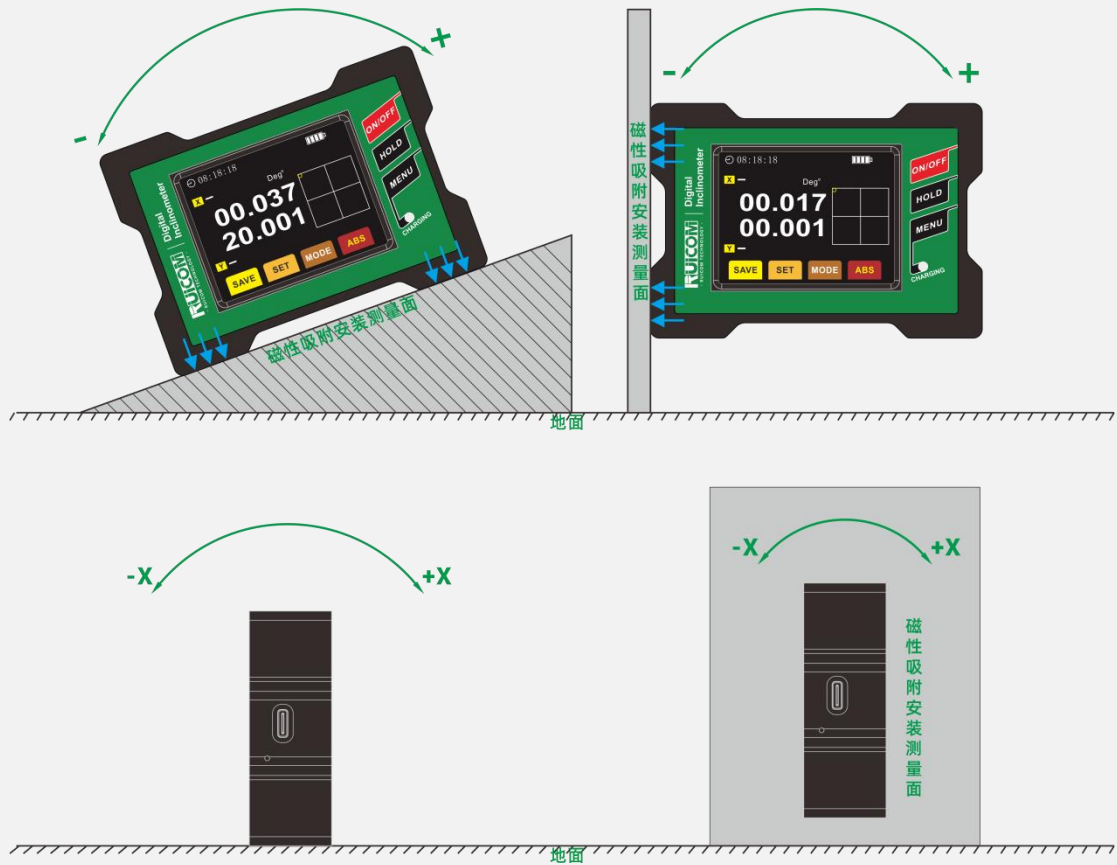

 功能说明

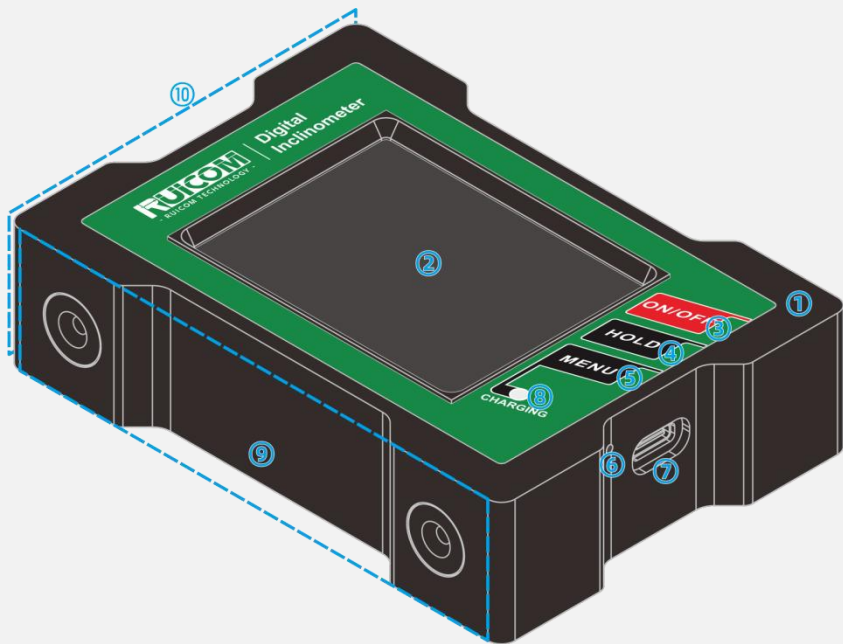

- ① 金属耐磨结构
- ② 显示区
- ③ ON/OFF
- ④ HOLD
- ⑤ MENU
- ⑥ 复位孔
- ⑦ Type-C插孔
- ⑧ 充电指示灯
- ⑨ 底部强磁
- ⑩ 侧面强磁

- ① 金属耐磨结构：金属外壳，坚硬耐用；
- ② 显示区：数据显示触控屏操作区域；
- ③ ON/OFF：常按3秒开机或关机；
- ④ HOLD：此键可将当前数据锁定，方便客户记录；
- ⑤ MENU：按MENU键菜单消失，再按出现；
- ⑥ 复位孔：如产品出现死机等状态，请用小针插入Type-C接口下方的小孔，进行复位操作；
- ⑦ Type-C插孔：用于充电和串口输出数据；
- ⑧ 充电提示灯：亮灯表示充电中，熄灯表示充满电；（为确保电池使用寿命，充电时请勿使用。）
- ⑨ 底部强磁：底部强磁吸附安装面；
- ⑩ 侧面强磁：左侧强磁吸附安装面；


 操作说明

1. 产品右侧按键操作：

1.1 ON/OFF 开关机键：长按 3 秒，听到“嘟...”开机，关机同样操作；




开机界面

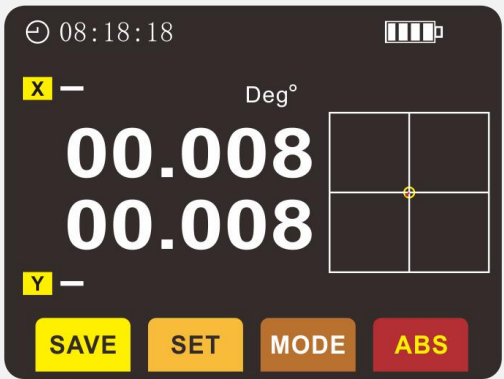


开机后界面

1.2 HOLD 锁定键：锁定角度数据，按一下锁定数据，再按一下解锁，屏幕右上角有图标显示；

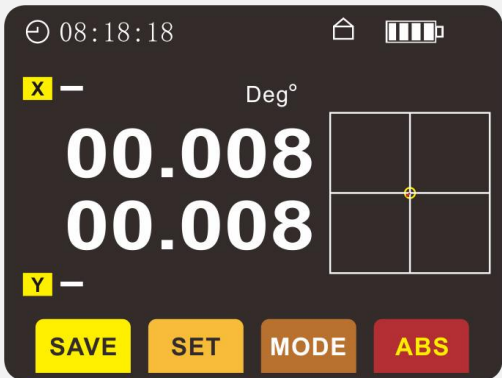

数据锁定界面显示

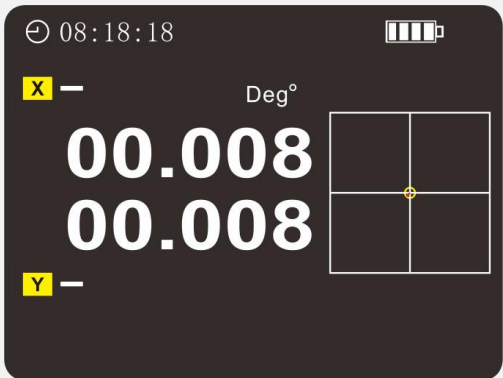


菜单栏隐藏界面显示

1.3 MENU 菜单键：按一下隐藏菜单栏，再按显示菜单栏；


1.4 同时按 MENU 和 HOLD 进入触摸屏校准；

1.4.1 点 OK 进入触摸屏校准，点 EXIT 退出触摸屏校准；


1.4.2 进入触摸屏校准，依次点击屏幕四个角的小红点，点击一次移动一次，小红点移动 4 个点

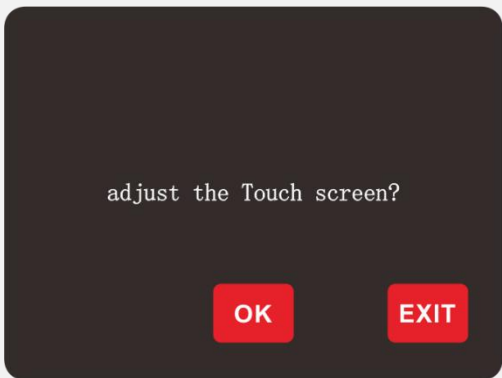


进入触摸屏校准界面

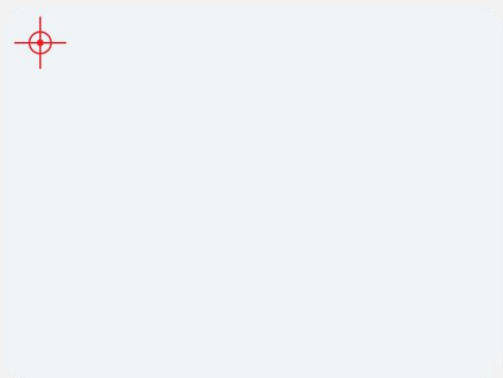

校准触摸屏中界面

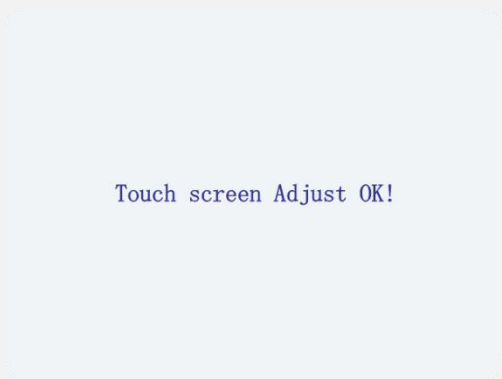

触摸屏校准成功提示界面

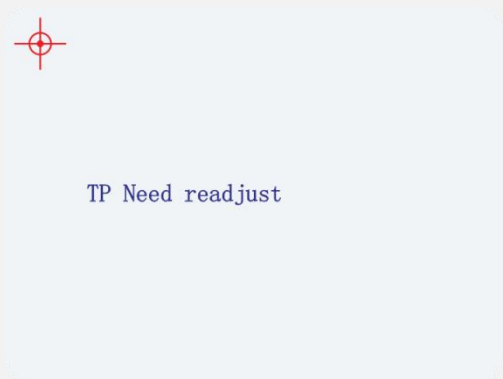

触摸屏校准出错需要重新校准提示界面

自动退出校准。

2. 屏幕底部菜单功能：

2.1 点击触摸屏 SAVE 按钮进入保存选项


2.1.1 DELETE ALL DATA 删除保存数据；

2.1.2 SAVE THE SINGLE POINT 单次保存；


点击 START 开始保存相关数据，数据将保存在 SD 卡；

选择单次保存，数据在界面右边框内显示，单轴最多显示 6 组数据，双轴最多显示 12 行数据；

ABS/ZERO 切换键；EIXT: 保存数据退出界面。

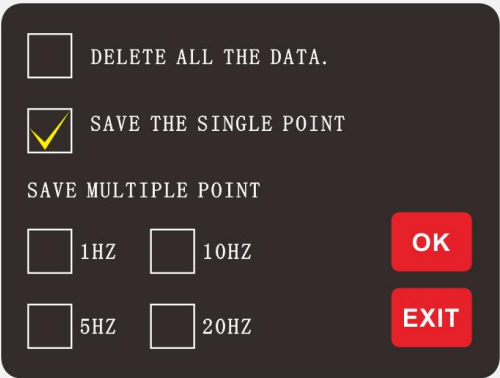


单次保存选择界面

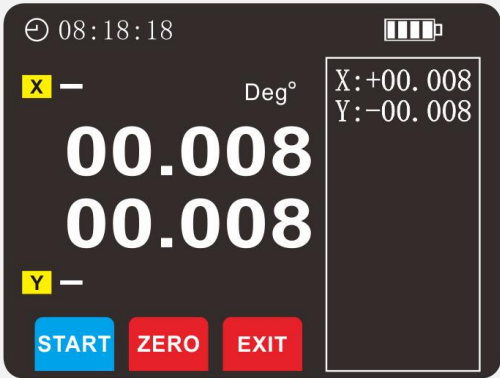


单次保存数据显示界面

2.1.3 SAVE MULTIPLE POINT 连续多次保存（保存频率可选 1Hz/5Hz/10Hz/20Hz）；

选择连续多次保存，界面不显示数据，直接保存在 SD 卡，数据采集完成后，点击 STOP 停止保存数据；ABS/ZERO 切换键；EIXT: 保存数据退出界面。

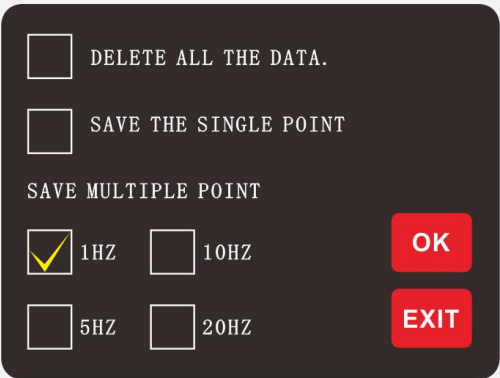

连续多次单次保存选择界面

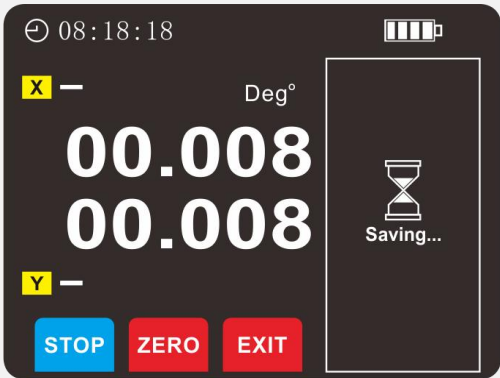


连续多次保存数据显示界面

2.1.4 OK 保存选择退出界面；


2.1.5 EXIT 放弃选择退出界面。

2.2 点击触摸屏 SET 按钮进入设置界面 六个功能按钮：（如不需选择直接点击 EXIT 退出即可）

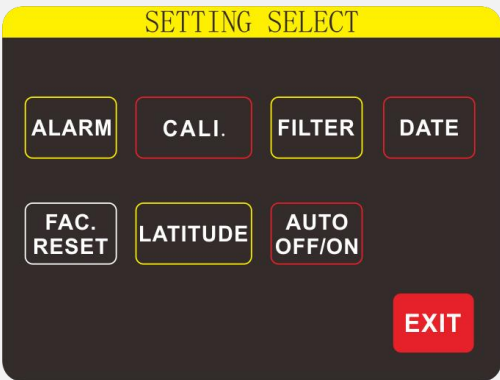

连续多次单次保存选择界面


2.2.1 ALARM（报警角度设置）

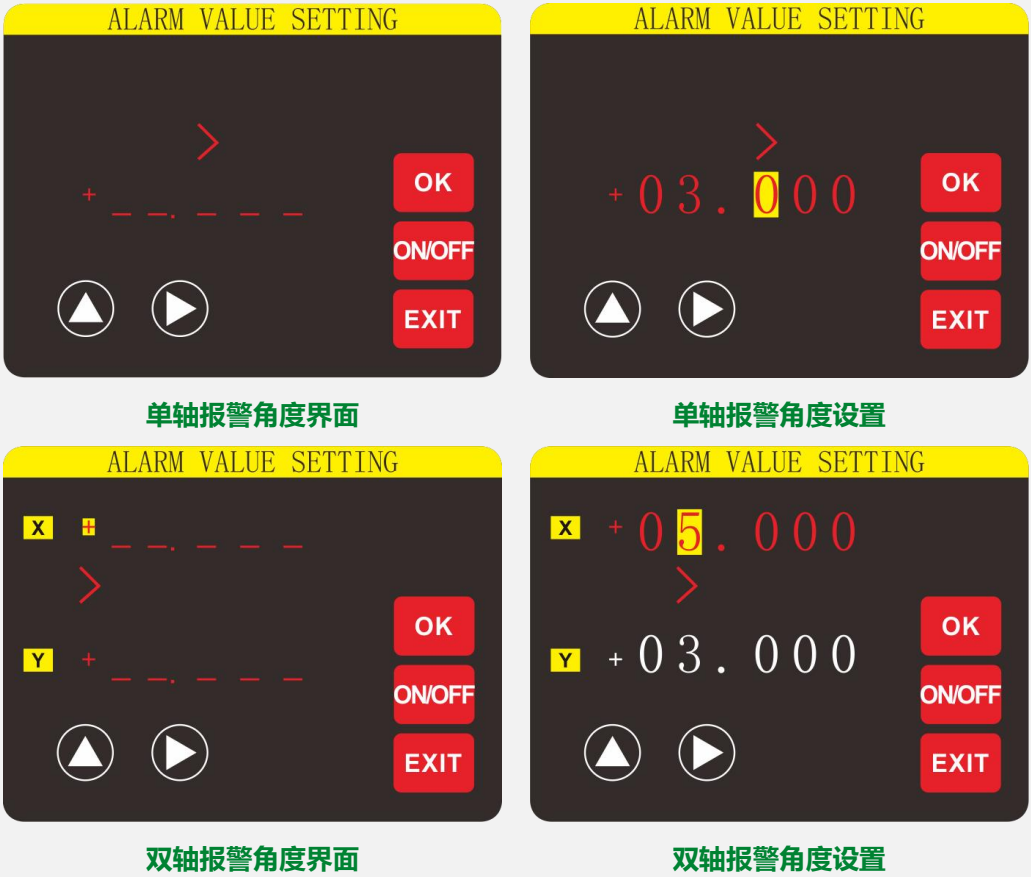


- 说明：
- 1. 点击 ON/OFF 打开报警角度设置，显示数字，关闭设置后 显示为“_ _ _ _”。
 - 2. 双轴产品点击 X 或 Y 轴的数据角度 选择相应轴的角度设置。
 - 3. 点击▲：设置对应位的数据。
 - ▶：选择需要设置数据对应位。
- 角度符号为 +：当大于相应角度报警
-：当小于相应角度报警
±：超出该范围报警
- 例如：设置 X:+03.00 则当 X 角度为+3.3， > 3°时报警
设置 Y:-04.00 则当 Y 角度为-4.6， < -4°时报警
设置 Y:±05.00 则当 Y 角度为-6， 超出-5~+5°时报警
- 4. 点击 OK 保存设置角度，设置角度才能生效。
 - 5. EXIT: 退出设置角度保存。

2.2.2 CALI（校准设置）


点击 OK 按提示进行相关动作（零点校准需要高精度平台，无此条件请勿操作）

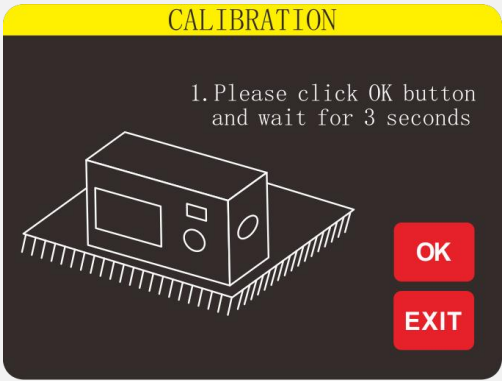

产品校准界面

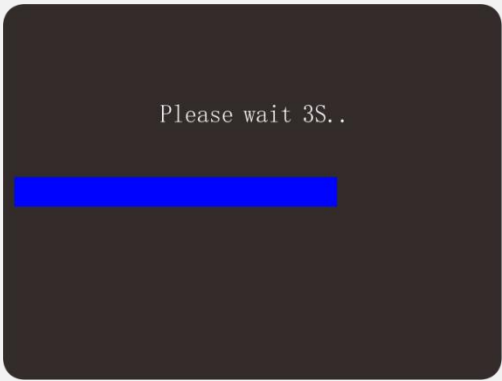

等待校准界面

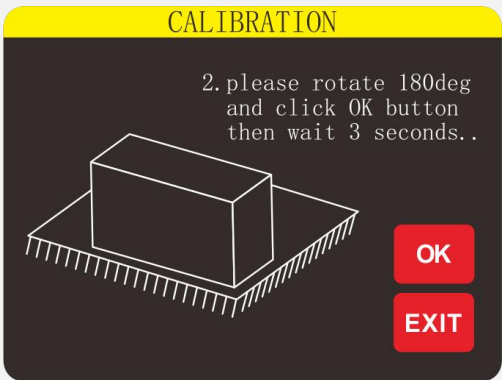


产品校准界面



产品校准成功提示界面

2.2.3 FILTER（滤波频率设置）出厂默认是 20Hz

选择需要的滤波后输出频率；OK：选择成功；EXIT：退出选择

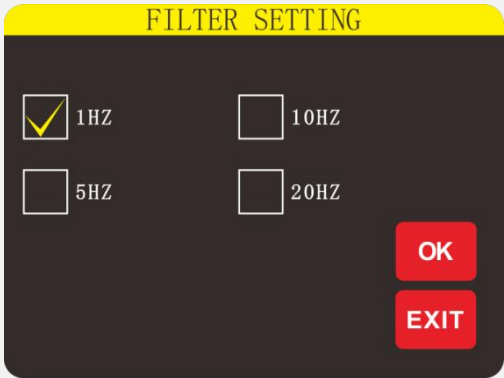

滤波频率设置界面

2.2.4 DATE（日期设置）

设置日期和时间 用于显示和保存数据的时间；


►：选择时间的年月日，时分秒的位置，可循环；

▲：增加对应的数值；

▼：减少对应的数值；

OK：保存设置；

EXIT：退出设置日期界面，不保存。

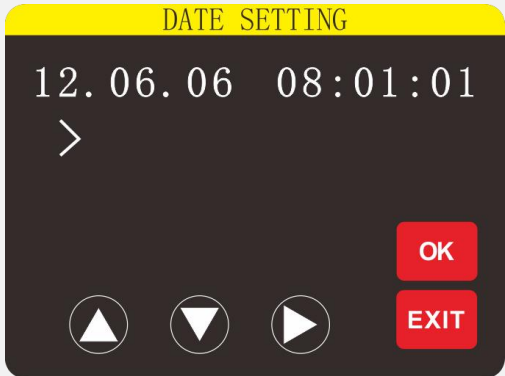

日期设置界面

2.2.5 FAC.RESET（设置恢复出厂设置）

恢复的参数有报警角度、滤波频率、校准角度




恢复出厂设置界面

2.2.6 LATITUDE（当地纬度设置）

设置当地纬度值，由于各地的地球重力场不同，客户只需设置当地纬度，产品自动计算当地重力场，修正精度误差。

如右图所示，点击纬度设置。

- 1. 点击“▲”按钮 增加对应位数值 0-9；
- 2. 点击“▼”按钮 减少对应位数值 0-9；
- 3. 点击“▶”按钮 向右选择对应位十位，个位，十分位，百分位，循环；
- 4. 点击 OK：保存设置纬度；
- 5. 点击 EXIT：退出设置。

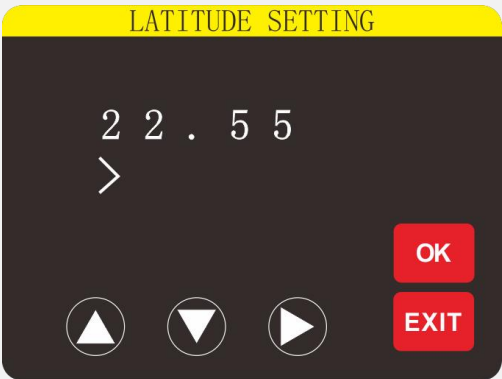

当地纬度设置界面

2.2.7 AUTO ON/OFF（自动关机设置）


如右图所示，

选择“POWER ON”产品处于保持开机状态；

选择“AUTO POWER OFF(10min)”持续 10 分钟无操作，产品自动关机（产品默认此设置）。

OK：保存设置




EXIT：不保存设置并退出

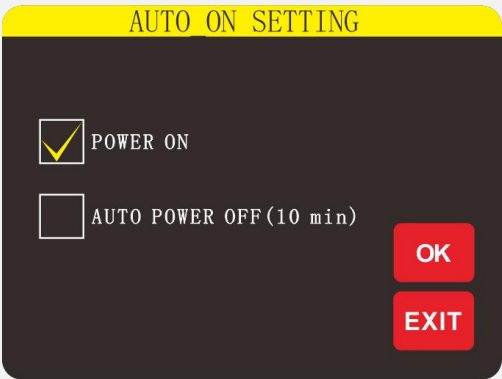

自动关机设置界面

2.3 数据单位模式选择


MODE 每按一下可切换三种单位模式：度、度分秒、毫米每米。

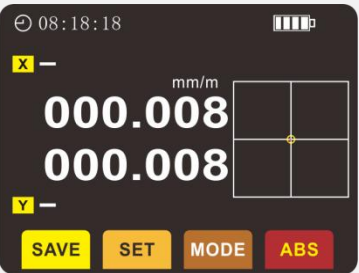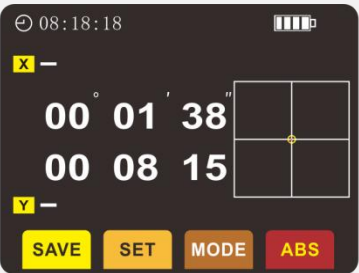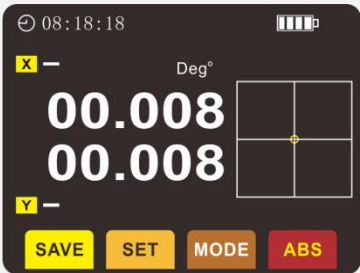

2.4 ZERO/ABS 绝对相对

Zero：点击把当前的角度设置为零点

ABS：点击切换为绝对零点

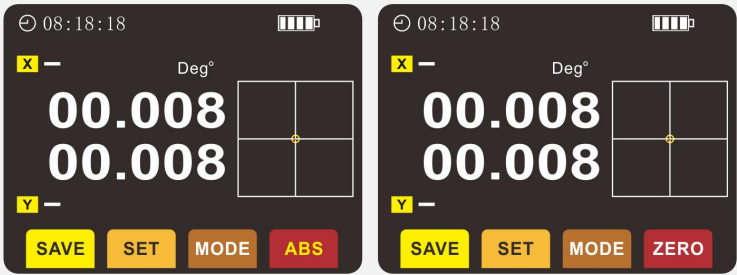

通信协议

一、数据帧格式：（8 位数据位，1 位停止位，无校验，默认速率 115200）

标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域	校验和 (1byte)
68					

数据格式：16 进制；
标示符：固定为 68；
数据长度：从数据长度到校验和（包括校验和）的长度；
地址码：采集模块的地址，默认为 00；
命令字：操作命令关键字；
数据域：根据命令字不同内容和长度相应变化；
校验和：数据长度、地址码、命令字和数据域的不考虑进位；
如：68 04 00 04 08（长度 04+地址码 00+命令字 04=08）。

二、命令字解析


命令字	含义/ 范例	说明
0X04	同时读角度命令 例：68 04 00 04 08	数 据 域 (0byte) 无数据域命令
0X84	传感器应答回复 例：68 10 00 84 00 00 20 08 10 00 25 28 00 37 70 00 C0	数 据 域 (12byte) AA AA BB BB CC CD DD DD EE EE FF FF AA AA BB BB：4 个字符表示 X 轴； CC CC DD DD：4 个字符表示 Y 轴； EE EE FF FF：4 个字符表示温度数据； 角度格式与 X 轴或 Y 轴相同解析方法：左例中角度为：X 轴 +00.200°，Y 轴-00.252°； 温度：37.7°。（角度解析小数为千分位，万分位舍弃；温度 数据解析只保留一位小数。） 0A：校验和，所有的数据十六进制总和，不含字头 68。
0X05	设置相对/绝对零点： 可设置当前角度为零度， 进行相对测量，也可设绝 对出厂零度，断电保存。 例：68 05 00 05 00 0A	数 据 域 (1byte) 00：绝对零点 01：相对零点
0X85	传感器应答回复命令 例：68 05 00 85 00 8A	数 据 域 (1byte) 数据域中的数表示传感器回应的结果 00：设置成功 FF：设置失败
0X32	读取 SD 卡里保存的数据：	数 据 域 (0byte)

	例：68 04 00 32 36	
0XA2	传感器应答回复命令 例：68 18 00 A2 AA AA AA AA AA AA AA BB BB BB BB CC CC CC CC DD DD DD DD CS	数 据 域 (19byte) 数据域中的数表示传感器回应的结果 AA AA AA AA AA AA AA : 年月日时分秒 BB BB BB BB:X 轴数据详情见数据格式定义的 X 轴的解析; CC CC CC CC:Y 轴数据详情见数据格式定义的 Y 轴的解析; DD DD DD DD: 预留。

 倾角数据格式定义

波特率： 115200， 8 位数据位， 1 位停止位， 无校验。

例如： X 轴： +02.010° Y 轴： -00.513°

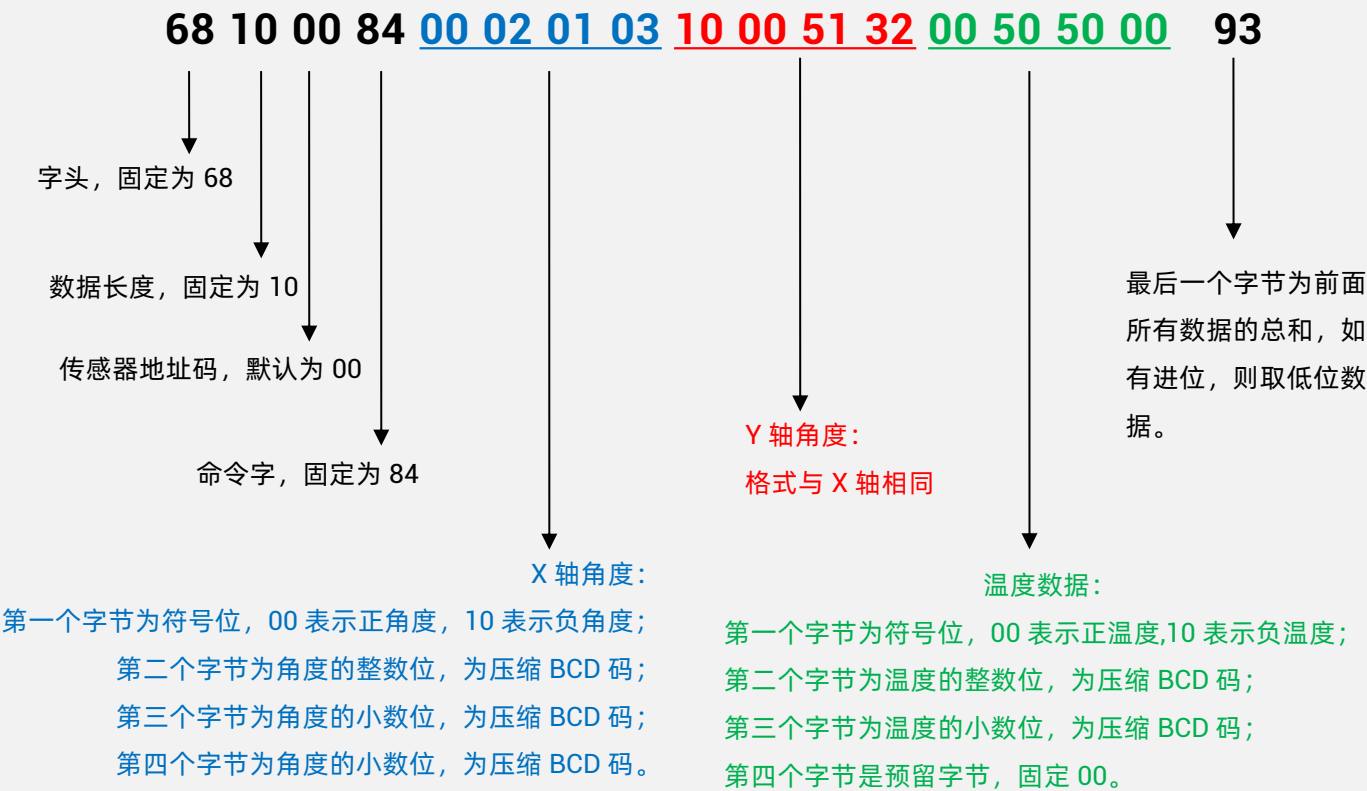

 产品维护

1. 数显角度仪使用 3.7V 可充电锂性电池，为提高电池使用寿命，请在电池未完全用尽时进行充电。
2. 打开电源开关而没有数字显示的话，请及时充电。
3. 本仪器可靠性强，可在振动环境下使用，但请勿高空跌落仪器，会造成永久损坏。
4. 如发现仪器损坏请勿自行拆卸，请第一时间致电我司，进行专业指导检修，如个人自行拆卸，恕厂家一律拒绝返修。



警告提示

1. 本产品有高精度的传感器和信息处理电路，严禁跌落撞击或自行拆装，否则后果自负。
2. 不要同时按下多个按键，这样容易影响产品使用寿命。
3. 本产品应该放置儿童不易接触安全位置。